BUFFALO

USB接続CD-RWドライブ

6 セットアップを実行します。

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

②［CRWUのセットアップの実行］をクリックして反転表示にします。

③［開始］ボタンをクリックします。

画面はWindowsMe/98で「CRWU2シリーズユーティリティCD」を使用した場合の例です。

Windows2000を使用している場合や、フロッピーディスク「CRWU2シリーズ ドライバディスク」を使用した場合は、[添付ソフト「CD革命ヴァーチャルVer3.0」のインストール]は表示されません。

メモ

この画面が表示されないときは?

［スタート］－［ファイル名を指定して実行(R)］を選択し、［名前(O):］にE:¥EASYSETUP.EXEと入力して［OK］ボタンをクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します）。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

7 本製品にUSBケーブルを接続します。

! パソコンには まだ USBケーブルを接続しないでください

①下の図のように、本製品にUSBケーブルを接続します。

コネクタの形と向きに注意してください。

②［次へ］ボタンをクリックします。(＊1、＊2)
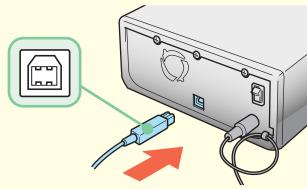
＊1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、［OK］ボタンをクリックします。続いて、手順8以降の操作を行ってください。

＊2 パソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検索しています：MELCO USB2-IDE Bridge（以下略）」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

☐ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか?

8 パソコンにUSBケーブルを接続します。

① 次の図のように、パソコンにUSBケーブルを接続します(＊3)。

コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。

③［次へ］ボタンをクリックします。
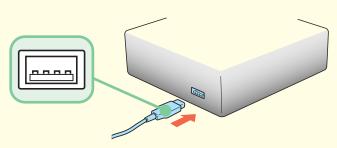
＊3 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCD（ドライバディスク）を入れたUSB接続のCD-ROMドライブやフロッピードライブも取り外せます（取り外しても簡単セットアップは動作します）。

☐ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

9 セットアップを終了します。

手順5で「CRWU2シリーズドライバディスク」を使用した場合は、フロッピーディスクドライブから取り出します。

［完了］ボタンをクリックします。

手順 6の画面が再び表示されたときは［終了］ボタンをクリックします。

10 デスクトップの［マイ コンピュータ］アイコンをダブルクリックします。

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、本製品は使用できる状態になっています。

メモ

アイコンが表示されていないときは?

USBケーブルまたはACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルとACアダプタを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、「WinCDR クイックスタートガイド」を参照して WinCDR をインストールしてください。

本製品の使いかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

メモ

「CD革命／Virtual」のインストール

付属のCD-ROM「CRWU2シリーズユーティリティCD」で、アーク情報システム社製「CD革命/Virtual」がインストールできます（フロッピーディスク「CRWU2シリーズドライバディスク」からはインストールできません）。

付属のCD-ROM「CRWU2シリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動したら、[CD革命ヴァーチャル Ver3.0のセットアップ]を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

以降は画面の指示に従って操作してください。

※「CD革命/Virtual」は、本製品の動作に必須のソフトウェアではありません。必要に応じて使用してください。

はじめにお読みください

2001年5月21日 初版発行
発行 株式会社 メルコ
PY00-27024-DM10-01 1-01